

Warszawa, dn. 2020-04-01

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Joanna Szmytka
Pełnomocnictwo numer: 3568/10/16
z dnia: 2016-10-15

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
tel. 506401236 lub (22)8806973

*P - A. Kulypowski
96.04.2020*

Starostwo Powiatowe
WPRZERAB
data wpł. 03-04-2020
13547
podpis...

Starosta Powiatowy w Radomsku
Starostwo Powiatowe w Radomsku
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz.1396 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 28220 (88049N!) WPI_MASLOWICE_PRZERAB zlokalizowanej w miejscowości PRZERAB, DZ NR 992. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz.1396 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	3374,0
2.	3374,0
3.	3042,0
4.	3829,0
5.	3374,0
6.	3374,0
7.	3042,0
8.	3829,0
9.	3374,0
10.	3374,0
11.	3042,0
12.	3829,0
13.	14826,2
14.	14826,2

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. ³⁾	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Zakres kątów pochylenia [°]
1.	19°41'35,08" 51°9'10,79"	GSM 900/ UMTS 900	49.3	3374,0	10	0-10/ 0-10
2.	19°41'35,08" 51°9'10,79"	UMTS 900/ GSM 900	49.3	3374,0	10	0-10/ 0-10
3.	19°41'35,08" 51°9'10,79"	LTE 800	49.3	3042,0	10	0-10
4.	19°41'35,08" 51°9'10,79"	LTE 1800	45,2	3829,0	10	0-10
5.	19°41'35,3" 51°9'10,71"	GSM 900/ UMTS 900	49.3	3374,0	130	0-10/ 0-10
6.	19°41'35,3" 51°9'10,71"	UMTS 900/ GSM 900	49.3	3374,0	130	0-10/ 0-10
7.	19°41'35,3" 51°9'10,71"	LTE 800	49.3	3042,0	130	0-10
8.	19°41'35,3" 51°9'10,71"	LTE 1800	45,2	3829,0	130	0-10
9.	19°41'34,99" 51°9'10,6"	GSM 900/ UMTS 900	49.3	3374,0	250	0-10/ 0-10
10.	19°41'34,99" 51°9'10,6"	UMTS 900/ GSM 900	49.3	3374,0	250	0-10/ 0-10
11.	19°41'34,99" 51°9'10,6"	LTE 800	49.3	3042,0	250	0-10
12.	19°41'34,99" 51°9'10,6"	LTE 1800	45,2	3829,0	250	0-10
13.	19°41'35,1" 51°9'10,82"	18000	51.5	14826.2	21	nd.
14.	19°41'35,17" 51°9'10,79"	18000	51.5	14826.2	123	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal **nie kwalifikuje się** do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 1545/2020/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 28220 (88049N!) WPI_MASLOWICE_PRZERAB

Adres: PRZERĄB, PRZERĄB DZ NR 992, Powiat radomszczański, WOJ. ŁÓDZKIE

Data wykonania pomiarów: 2020-03-18

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

Żurawski Michał, **NetWorkS! Sp.z o.o.**

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości PRZERĄB, PRZERĄB DZ NR 992.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 28220 (88049N!) WPI_MASLOWICE_PRZERAB w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Kubik Bartłomiej
Stanilewicz Tomasz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	LTE 1800	ADU4518R6v06 Huawei	1	10	2	45.2	3829
2	UMTS 900/ GSM 900	730376 Kathrein	1	10	0/ 0	49.3	3374
3	UMTS 900/ GSM 900	730376 Kathrein	1	10	0/ 0	49.3	3374
4	LTE 800	ADU451723 Huawei	1	10	2	49.3	3042
5	LTE 1800	ADU4518R6v06 Huawei	1	130	2	45.2	3829
6	GSM 900/ UMTS 900	730376 Kathrein	1	130	0/ 0	49.3	3374
7	GSM 900/ UMTS 900	730376 Kathrein	1	130	0/ 0	49.3	3374
8	LTE 800	ADU451723 Huawei	1	130	2	49.3	3042
9	LTE 1800	ADU4518R6v06 Huawei	1	250	2	45.2	3829
10	UMTS 900/ GSM 900	730376 Kathrein	1	250	0/ 0	49.3	3374
11	UMTS 900/ GSM 900	730376 Kathrein	1	250	0/ 0	49.3	3374
12	LTE 800	ADU451723 Huawei	1	250	2	49.3	3042

Parametry radiolnii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]*	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON RAU2X 18GHZ 2x28MHz XPIC Ericsson	18	14826.2	UKY 230 44/06H Ericsson	1.2	21	51.5
2.	NP ERICSSON RAU2X 18GHZ 2x28MHz XPIC Ericsson	18	14826.2	UKY 230 44/06H Ericsson	1.2	123	51.5

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz dokumentacji nie stwierdzono występowania innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2020-03-18	13:15-14:00	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		13.7	14.8	57	54

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-20	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0347	S-21	Narda Safety Test Solution	Sonda EF-6092	C-0114

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 1 kwietnia 2019 o numerze LWIMP/W/104/19 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWIMP) Politechniki Wrocławskiej.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 kwietnia 2021 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-15	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 21 grudnia 2020 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-15	Leica	Dalmierz laserowy	1061801909	L4- L41.4180.14.2017.3086.1	1 września 2017

Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

8.5. Znaki ostrzegawcze

Urządzenia nadawcze oraz obszar wokół obiektu oznaczono symbolami zgodnymi z PN-74/T – 06260. Źródła promieniowania elektromagnetycznego – Znaki ostrzegawcze.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ²	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁵ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ⁴	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ³
1	GKP 10°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	-
2	GKP 10°, 41m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	-
3	GKP 10°, 81m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	-
4	GKP 21°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	-
5	GKP 21°, 41m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	-
6	GKP 21°, 81m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	-
7	GKP 123°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	-
8	GKP 123°, 41m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	-
9	GKP 123°, 81m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	-
10	GKP 130°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	-
11	GKP 130°, 41m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	-
12	GKP 130°, 81m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	-
13	GKP 250°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	-
14	GKP 250°, 41m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	-
15	GKP 250°, 81m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	-
16	PPP - azymut 90°, 30m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	-
17	PPP - azymut 190°, 30m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	-
18	PPP - azymut 330°, 30m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	-
-	GKP 10°, 250m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	51°9'18,6" 19°41'37,3"
-	GKP 10°, 500m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	51°9'26,6" 19°41'39,6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP 130°, 250m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	51°9'5,5" 19°41'44,9"
-	GKP 130°, 500m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	51°9'0,3" 19°41'54,7"
-	GKP 250°, 250m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	51°9'7,9" 19°41'23,1"
-	GKP 250°, 500m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	3,1	0,1	51°9'5,2" 19°41'11"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ² H [A/m] ²	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _h ⁴	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ³
1	GKP 10°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	-
2	GKP 10°, 41m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	-
3	GKP 10°, 81m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	-
4	GKP 21°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	-
5	GKP 21°, 41m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	-
6	GKP 21°, 81m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	-
7	GKP 123°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	-
8	GKP 123°, 41m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	-
9	GKP 123°, 81m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	-
10	GKP 130°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	-
11	GKP 130°, 41m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	-
12	GKP 130°, 81m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	-
13	GKP 250°, 1m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	-
14	GKP 250°, 41m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	-
15	GKP 250°, 81m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	-
16	PPP - azymut 90°, 30m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	-
17	PPP - azymut 190°, 30m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

18	PPP - azymut 330°, 30m od ogrodzenia instalacji	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	-
-	GKP 10°, 250m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	51°9'18,6" 19°41'37,3"
-	GKP 10°, 500m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	51°9'26,6" 19°41'39,6"
-	GKP 130°, 250m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	51°9'5,5" 19°41'44,9"
-	GKP 130°, 500m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	51°9'0,3" 19°41'54,7"
-	GKP 250°, 250m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	51°9'7,9" 19°41'23,1"
-	GKP 250°, 500m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0,003*	0,009	0,1	51°9'5,2" 19°41'11"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

²wartość wyznaczona na podstawie pomiaru wartości skutecznej natężenia pola elektrycznego, z zależności: $H=E/377$

³ współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego, z dokładnością nie gorszą niż wymagana w ZoE

⁴do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{Me} i W_{Mh} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁵ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 53.3% dla częstotliwości do 60 GHz.

Dla przedmiotowych pomiarów zlecniodawca określił poprawkę pomiarową = 1,99.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

Pomiary zostały wykonane:

- na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258),
- na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zlecniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258).
- na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności.

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zlecniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), stwierdza się, że w obszarze pomiarowym dla instalacji radiokomunikacyjnej 28220 (88049N!) WPI_MASLOWICE_PRZERAB dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz. 2166, z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) PN-74/ T – 06260. Źródła promieniowania elektromagnetycznego. Znaki Ostrzegawcze.
- 5) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 16, z dnia 25 lutego 2020r.).

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania – 26 marca 2020.

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


NetWorkSI Sp. z o.o.
Specjalista ds. pomiarów
Laboratorium
Badań Środowiskowych
Bartłomiej Kubik
Bartłomiej Kubik

Sprawozdanie autoryzował:

NetWorkSI Sp. z o.o.
Starszy Specjalista ds. pomiarów
Laboratorium
Badań Środowiskowych
Tomasz Zborowski
Tomasz Zborowski

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

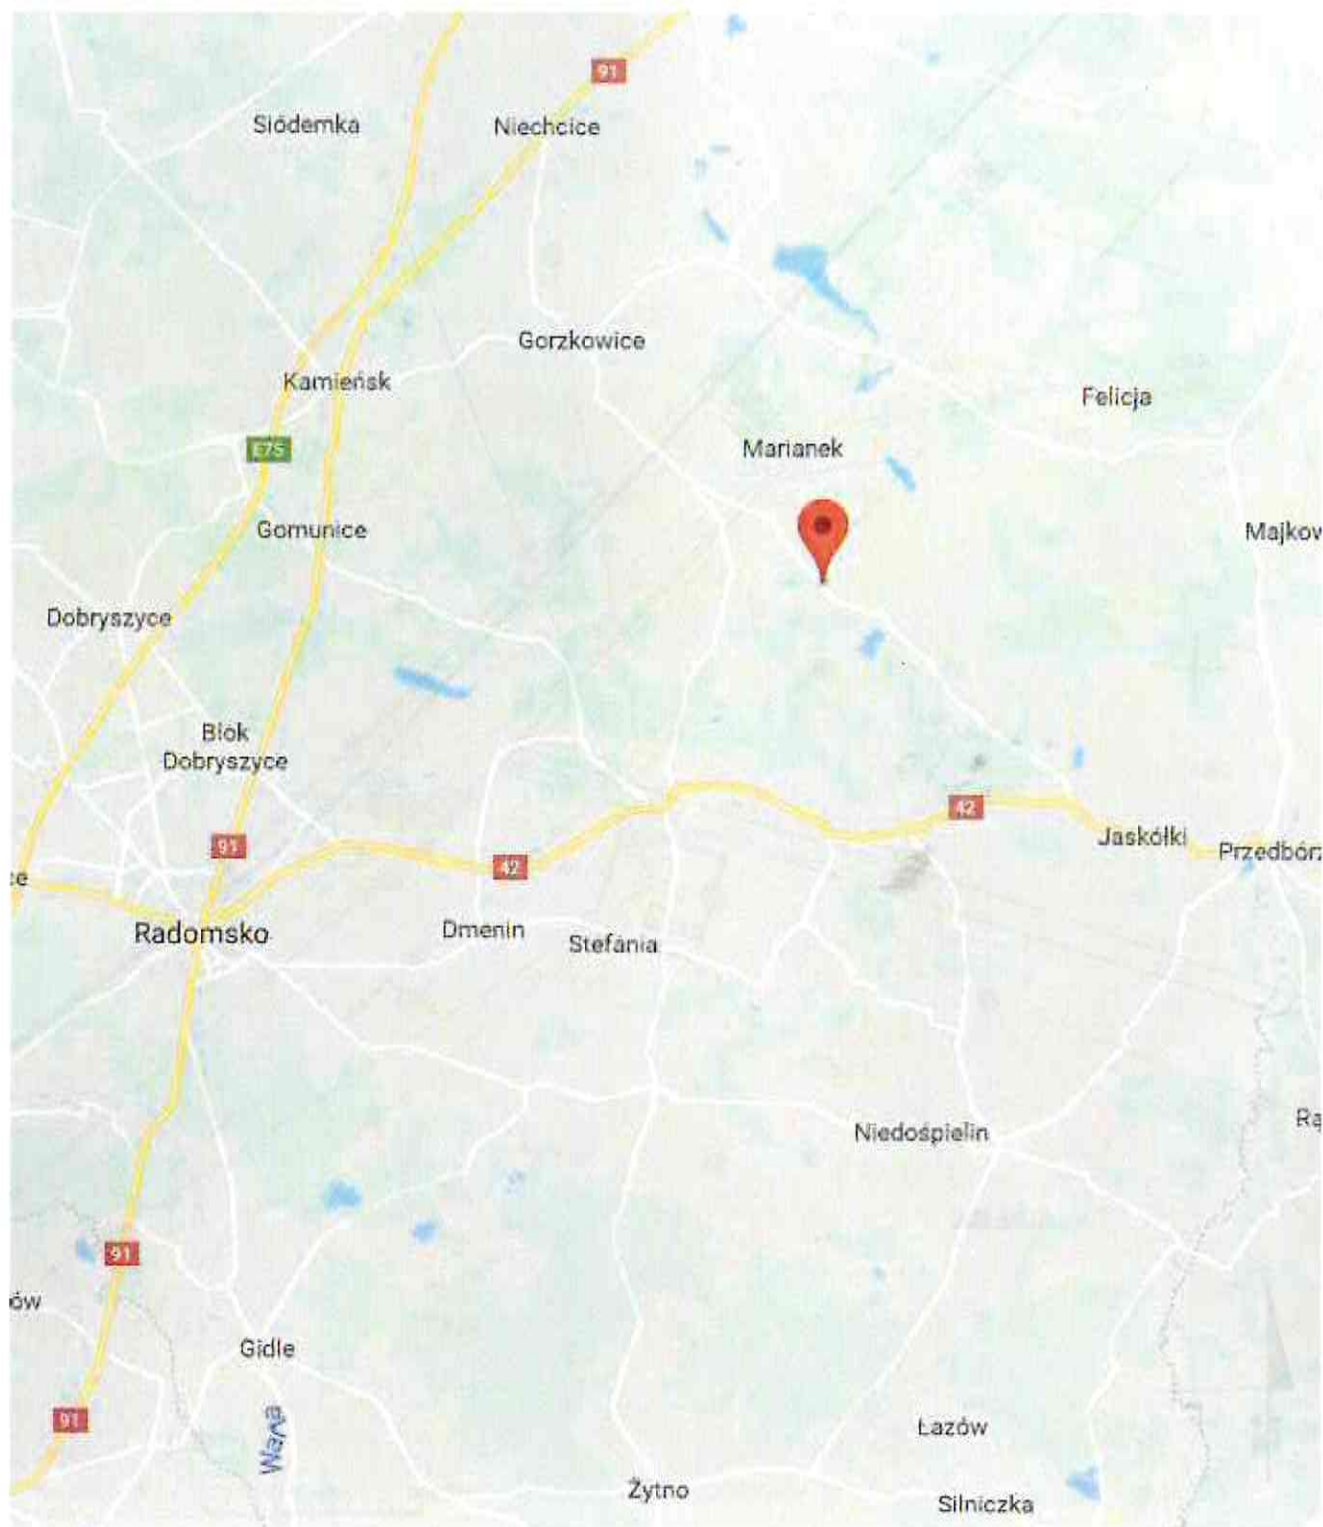


Załącznik nr 1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 28220 (88049N!) WPI_MASLOWICE_PRZERAB
Lokalizacja stacji bazowej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

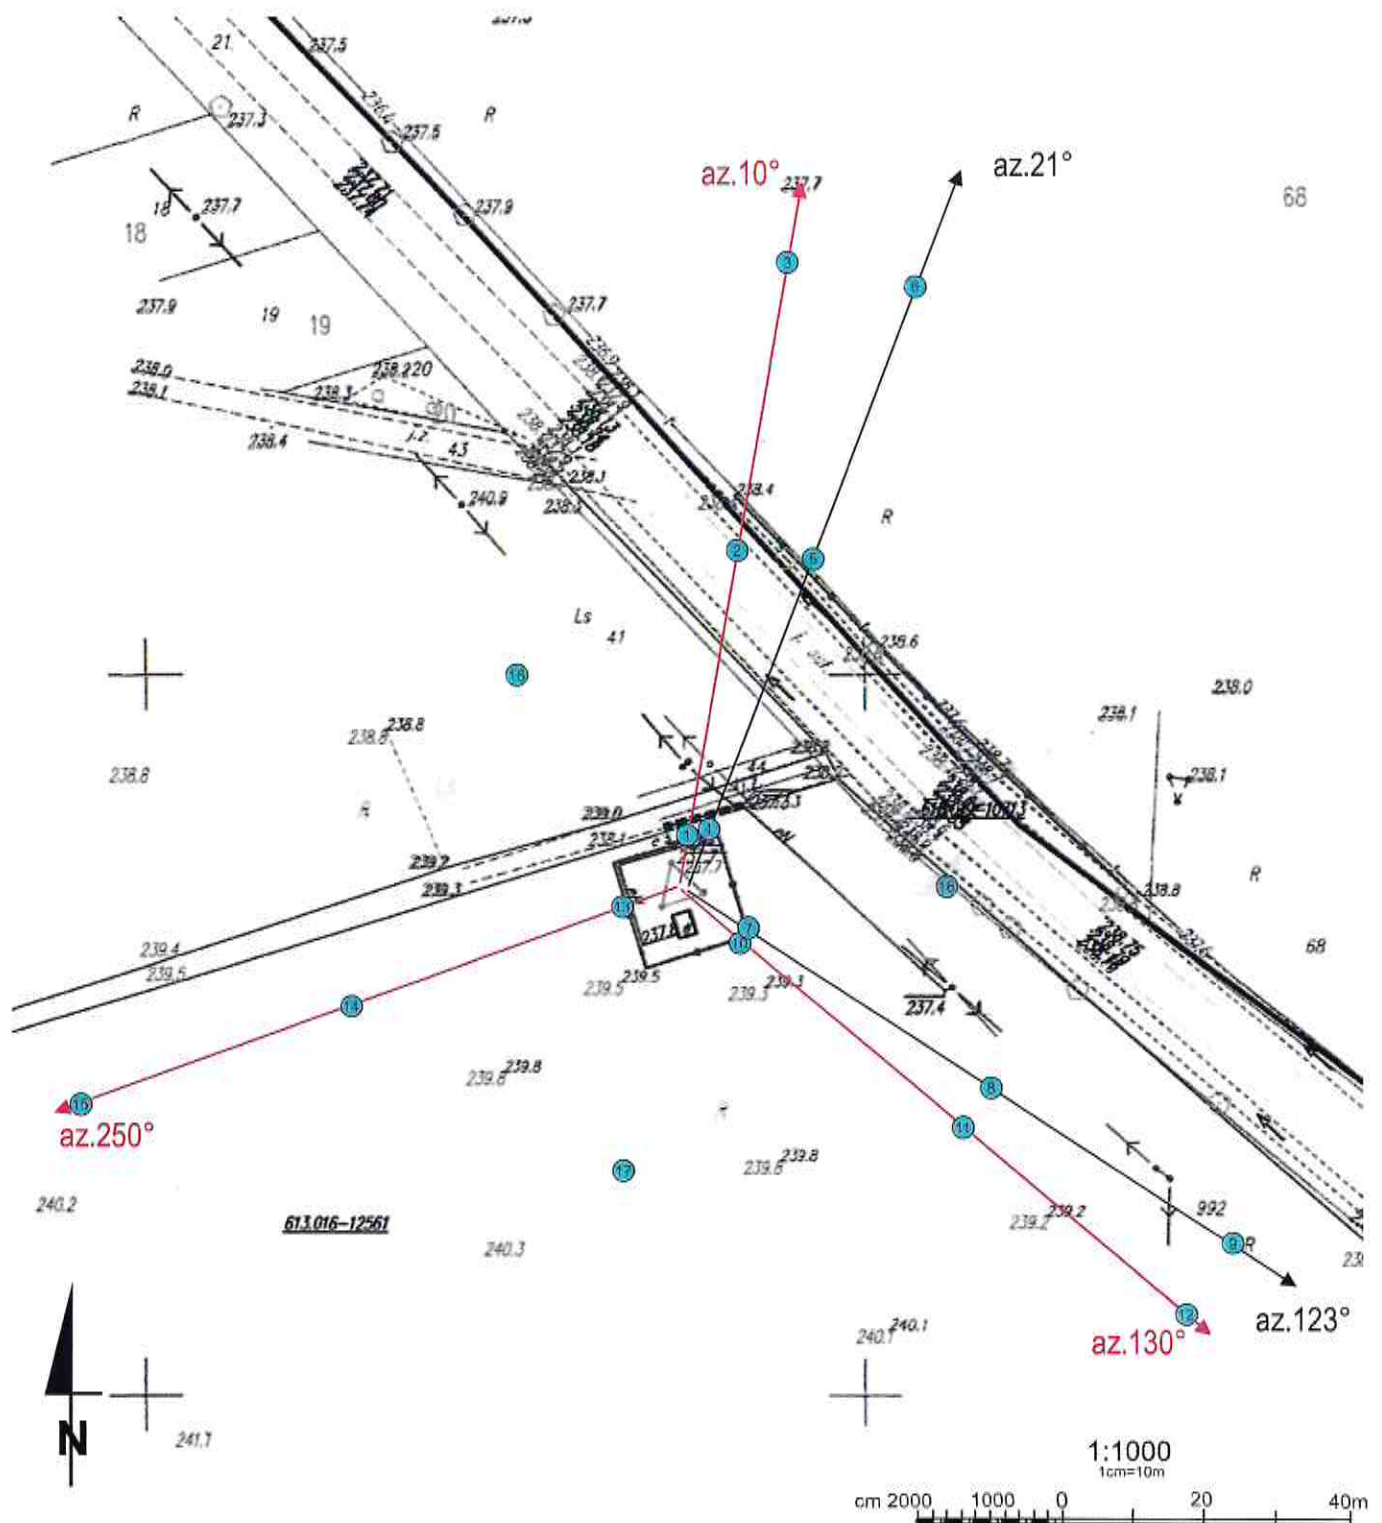

Załącznik nr 2	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 28220 (88049N!) WPI_MASLOWICE_PRZERAB Uytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji
SKALA 1:1000	Legenda: 

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 28220 (88049N!) WPI_MASLOWICE_PRZERAB
Zdjęcia stacji bazowej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.